




AC/DC

PV

Kurzanleitung DE  
Quick-start guide EN

# ISOMETER® isoxx1685Dx-x25

Isolationsüberwachungsgerät / Insulation monitoring device

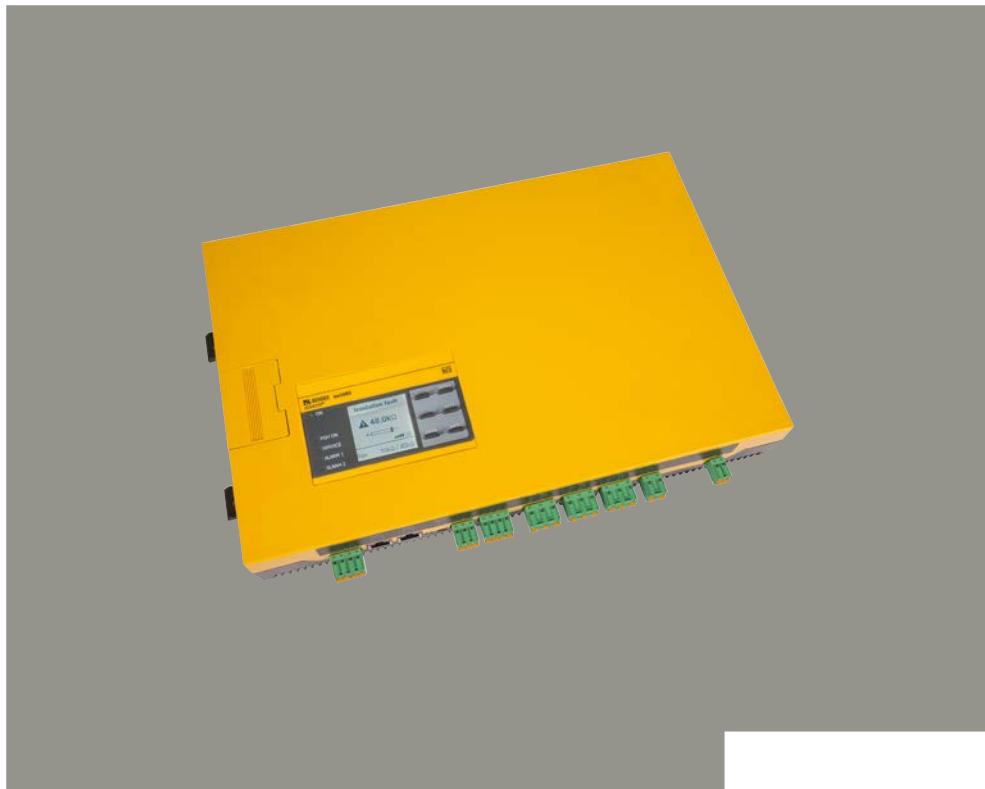

## ISOMETER® isoxx1685Dx-x25

### Isolationsüberwachungsgerät

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Handbuch!

#### Kurzanleitung für folgende Geräte

Typ/Type	Überwachtes IT-System IT system being monitored	Ansprechwerte Response values	Art.-Nr. / Art. No.	Handbuch Nr. Manual No.
iso1685DP-425	AC 0...1000 V / DC 0...1500 V	200 Ω...1 MΩ	B91065802	D00272
isoHV1685D-425	AC 0...2000 V / DC 0...3000 V	200 Ω...1 MΩ	B91065805	
isoLR1685DP-325	AC 0...690 V / DC 0...690 V	20 Ω...100 kΩ	B91065803	

#### Lieferumfang

- iso1685DP-425 / isoHV1685D-425 / isoLR1685DP-325
- Sicherheitshinweise
- Kurzanleitung



Handbuch

#### Scope of delivery

- iso1685DP-425 / isoHV1685D-425 / isoLR1685DP-325
- Safety instructions
- Quick-start



Manual

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das ISOMETER® überwacht den Isolationswiderstand von ungeerdeten AC-, AC/DC- und DC-Stromkreisen.

Die separate Versorgungsspannung ermöglicht auch die Überwachung eines spannungslosen Systems. Die maximal zulässige Netzableitkapazität beträgt abhängig vom anwendungsspezifischen Profil bis zu 2000 µF und ist damit auch für Photovoltaik-Anwendungen geeignet.

#### Sicherheitshinweise



##### GEFAHR eines elektrischen Schlages!

An den Klemmen liegt eine hohe Spannung an, die bei direkter Berührung lebensgefährlich ist. Ist das Gerät mit den Klemmen L1/+ und L2/- an ein spannungsführendes IT-System angeschlossen, dürfen die Klemmen KE und E nicht vom Schutzleiter (PE) getrennt werden



##### VORSICHT! Sachschaden durch unsachgemäße Installation!

Die Anlage kann Schaden nehmen, wenn Sie mehr als ein Isolationsüberwachungsgerät anschließen. Sind mehrere Geräte angeschlossen, funktioniert das Gerät nicht und meldet keine Isolationsfehler.



##### VORSICHT! Trennung vom IT-System!

Bei Isolations- und Spannungsprüfungen an der Anlage muss das Isolationsüberwachungsgerät für die Dauer der Prüfung vom IT-System getrennt sein. Andernfalls kann das Gerät Schaden nehmen.

#### Intended use

The ISOMETER® monitors the insulation resistance of unearthed AC, AC/DC and DC circuits.

A separate supply voltage allows de-energised systems to be monitored too. The maximum permissible system leakage capacitance is up to 2000 µF, dependent on the application-specific profile and is therefore also suitable for photovoltaic applications.

#### Safety instructions



##### DANGER! Risk of electric shock!

The terminals carry high voltage and direct contact with these terminals will likely result in electrocution. If the terminals L1/+ and L2/- of the device are connected to a live IT system, the terminals E and KE must not be disconnected from the protective conductor (PE).



##### CAUTION of damage to property due to incorrect installation!

Connecting more than one insulation monitoring device may result in damage to the installation. If more than one insulation monitoring device is connected, the device will not function and will report no insulation fault.



##### CAUTION! Disconnect from the IT system!

The insulation monitoring device must be disconnected from the IT system before insulation or voltage tests are carried out at the installation. Otherwise the device may be damaged.

**i** Wenn ein überwachtes IT-System galvanisch gekoppelte Gleichstromkreise enthält, kann ein Isolationsfehler nur dann richtig erfasst werden, wenn über die Gleichrichterventile ein Mindeststrom von > 10mA fließt.

**i** When the IT system to be monitored contains galvanically coupled DC circuits, take into consideration that: an insulation fault can only be detected correctly when the rectifier valves carry a minimum current of > 10 A

## Montage


Mindestabstand zu benachbarten Geräten: Seitlich 0 mm, oben 20 mm, unten 20 mm!

Montieren Sie das Gerät mit 4 Schrauben M5, siehe auch Bohrungen im Maßbild. Richten Sie es so aus, dass es im Betrieb senkrecht steht und die Netzankopplung (L1/+ , L2/-) oben ist.

## Mounting

Minimum distance to adjacent devices: Lateral 0 mm, top 20 mm, bottom 20 mm!

Install the device by means of four M5 screws, also refer to the drill holes shown in the dimension diagram. Align it in such a way that it is vertically upright during operation and that the system coupling (L1+, L2-) is on top.

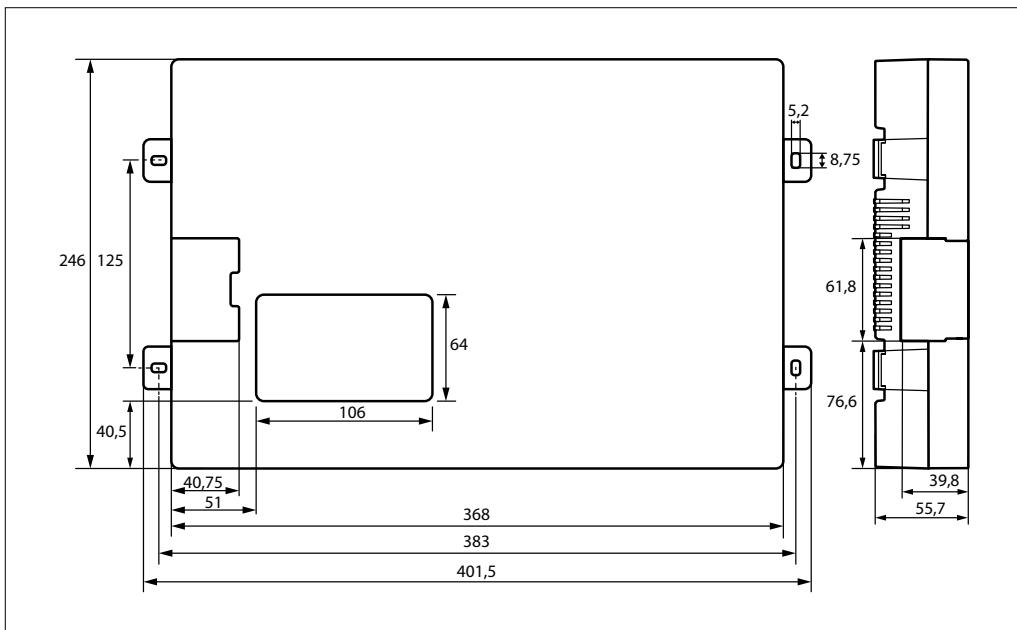

Maßangabe in mm

Dimensions in mm

## Anschluss

Verdrahten Sie das Gerät gemäß Anschlussplan. Beachten Sie dabei die technischen Daten.

**GEFAHR eines elektrischen Schläges!**  
Bei Berühren von spannungsführenden nicht isolierten Leitern können Tod oder schwere Körperverletzungen eintreten. Vermeiden Sie deshalb jeglichen Körperkontakt mit aktiven Leitern.  
Beachten Sie die Regeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen.

**WARNUNG! Nicht korrekt arbeitende Isolationsüberwachungsgeräte!**

Schließen Sie die Klemmen KE und E getrennt mit je einer Leitung an den Schutzleiter PE an.

**i** Die Klemmen L1/+ und L2/- sind verriegelt. Zum Abziehen der Klemmen müssen zunächst die seitlichen orangefarbenen Schieber nach vorne (Richtung Gerät) geschoben werden, um die Klemmen zu entriegeln. Erst dann können die Klemmen abgezogen werden.

## Connection


Wire up the device according to the wiring diagram taking account of the technical data.

**DANGER! Risk of electric shock!**  
Touching uninsulated live conductors can result in death or serious injury. Therefore avoid any physical contact with active conductors. Ensure compliance with the regulations for working on electrical installations.

**WARNING! Insulation monitoring devices that do not work correctly!**

Connect the terminals KE and E individually to the protective earth conductor PE.

**i** The terminals L1/+ and L2/- are locked. To detach the terminals, first push the lateral orange slider forward (direction of the device) to unlock the terminal. Then the terminal can be detached.

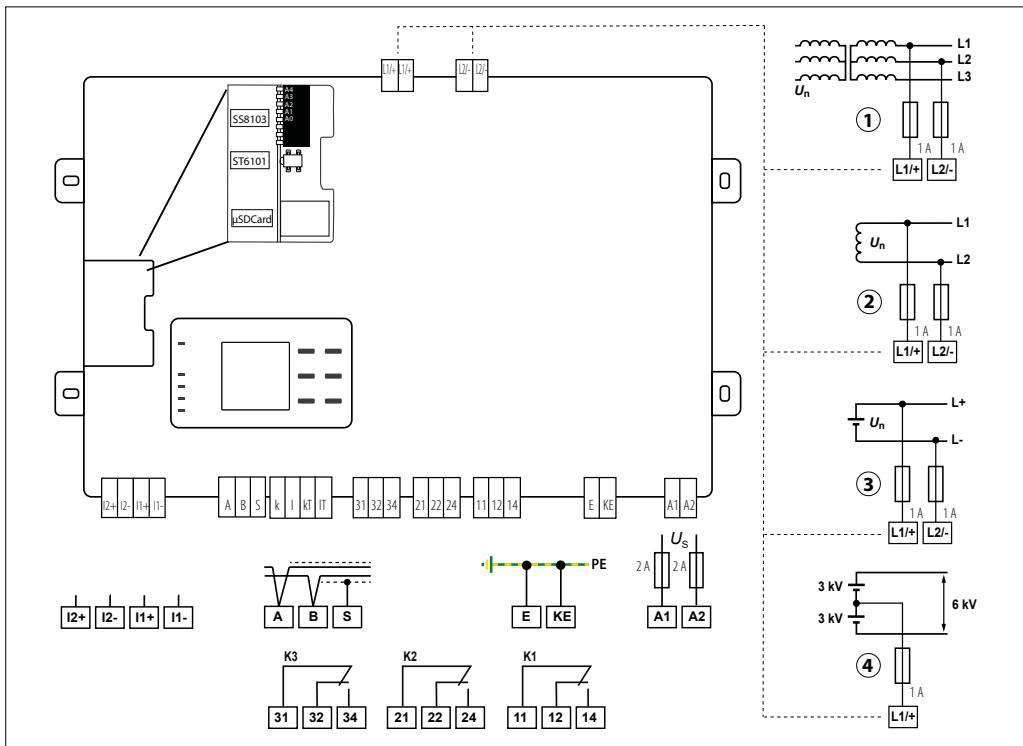

**Legende****Legend**


Anschlüsse	Klemme/Terminal	Connections
Konfigurierbare digitale Eingänge (z. B. Test, Reset)	I1–, I1+ I2–, I2+	Configurable digital inputs (e.g. Test, Reset)
Ohne Funktion	CAN1, CAN2	No function
DIP-Schalter zur Terminierung der RS-485-Schnittstelle	RS-485 Term.	DIP switch for the termination of the RS-485 interface
Serielle Schnittstelle RS-485	A, B, S	Serial RS-485 interface
Ohne Funktion	k, l, kT, IT	No function
Relaisausgang für interne Gerätfehler und Anschlussfehler	31, 32, 34	Relay output for internal device errors and connection faults
Relaisausgang für Alarm Isolationsfehler	21, 22, 24	Relay output for alarm insulation fault
Relaisausgang für Alarm Isolationsfehler	11, 12, 14	Relay output for alarm insulation fault
Separate Anschlüsse von E (Erde) und KE (Kontrollerde) an PE	E, KE	Separate connections of E (earth) and KE (control earth) to PE
Versorgungsspannung $U_s$ DC 24 V	A1, A2	Connection to $U_s$ = DC 24 V
Ankopplung Klemme L1/+	L1/+	Coupling terminal L1/+
Ankopplung Klemme L2/-	L2/-	Coupling terminal L2/-
Ohne Funktion	SS8103	No function
Rücksetzen von Alarmen	ST6101	Alarm resetting
Ohne Funktion	$\mu$ SDCard	No function
Anschluss an 3AC	(1)	Connection to 3AC system
Anschluss an AC	(2)	Connection to AC system
Anschluss an DC (zweipolig)	(3)	Connection to DC system (two-pole)
Anschluss an DC (einpolig)	(4)	Connection to DC system (single-pole)

**Anschluss**

1. Klemme E und KE an Erde (PE) anschließen.
2. Klemme A und B an BMS-Bus anschließen.
3. Klemme S an den Schirm der Bus-Leitung anschließen (nur an einem Ende der Leitung).
4. Klemme L1/+ an L1/+ des IT-Netzes anschließen (mit je 1 A-Sicherung).
5. Klemme L2/- an L2/- des IT-Netzes anschließen (mit je 1 A-Sicherung).
6. Klemme A1/A2 an die Versorgungsspannung  $U_s$  anschließen (mit je 2 A-Sicherung).
7. Meldeausgänge 11/12/14, 21/22/24 und 31/32/34 anschließen.

**Connection**

1. Connect terminals E and KE to earth (PE).
2. Connect A and B to the BMS bus.
3. Connect terminal S to the shield of the bus line (only at the end of the line).
4. Connect terminal L1/+ to L1/+ of the IT system (with one 1 A fuse each).
5. Connect terminal L2/- to L2/- of the IT system (with one 1 A fuse each).
6. Connect terminal A1/A2 to the supply voltage  $U_s$  (with one 2 A fuse each).
7. Connect the alarm outputs 11/12/14, 21/22/24 and 31/32/34.

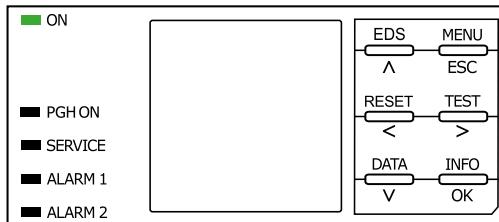**Bedienfeld und Bedienung****Control panel and Operation**

Öffnet das EDS-Menü. (nur isoxx1685xP-Modelle) Navigiert in einer Liste nach oben oder erhöht einen Wert.	<b>EDS</b> ▲	Opens the EDS menu. (isoxx1685xP models only) Moves up in a list or increases a value.
Öffnet das Gerätemenü. Bricht den aktuellen Vorgang ab oder navigiert im Gerätemenü einen Schritt zurück.	<b>MENU ESC</b>	Opens the device menu. Aborts the current process or moves one step back in the device menu.
Setzt Meldungen zurück. Navigiert zurück (zum vorherigen Einstellungsschritt) oder wählt Parameter aus.	<b>RESET</b> ◀	Resets messages. Navigates back (e.g. to the previous setting) or selects a parameter.
Führt einen Selbsttest durch. Navigiert nach vorne (zum nächsten Schritt) oder wählt Parameter aus.	<b>TEST</b> ▶	Carry out a self test. Navigates forward (e.g. to the next setting) or selects a parameter.
Zeigt Daten und Werte an. Navigiert in einer Liste nach unten oder reduziert einen Wert.	<b>DATA</b> ▼	Indicates data and values. Moves down in a list or reduces a value.
Zeigt Informationen an Bestätigt eine Aktion oder Auswahl.	<b>INFO OK</b>	Displays information. Confirms an action or a selection.

**Inbetriebnahme**

- Prüfen auf korrekten Anschluss des ISOMETER®'s an das zu überwachende Netz.
- Versorgungsspannung für ISOMETER® zuschalten.
- Einstellungen vornehmen  
Inbetriebnahme-Assistent durchlaufen. Dieser wird bei Erstinbetriebnahme automatisch gestartet oder kann über das Gerätemenü aufgerufen werden.
- Das Gerät führt einen Selbsttest durch.  
Nach Ende des Tests erscheint im Display der ermittelte Isolationswiderstand. Liegt er über den in der untersten Zeile eingebledeten Ansprechwerten, wird zusätzlich die Meldung „OK“ angezeigt. Wird während des Selbsttests ein Fehler erkannt, erscheint im Display eine Fehlermeldung.
- Funktion mit einem echten Isolationsfehler prüfen. Das ISOMETER® ist am überwachten Netz z. B. mit einem für die Netzspannung geeigneten Widerstand gegen Erde zu prüfen.

**Commissioning of the device**

- Check that the ISOMETER® is properly connected to the system to be monitored.
- Connect the supply voltage to the ISOMETER®.
- Set parameters  
Execute the commissioning wizard. For initial commissioning, the commissioning wizard will be started automatically, but can also be started via the device menu.
- The device carries out a self test.  
After the completion of the test, the measured insulation resistance is shown on the display. If the value exceeds the response values indicated at the bottom of the display, the message "OK" will additionally be displayed. If a fault is detected during the self test, a fault message will appear on the display.
- Check the function using a genuine insulation fault. Check the ISOMETER® in the system being monitored, e.g. using a suitable resistance against earth.

**i** Das Profil „Leistungskreise“ ist für die meisten IT-Systeme geeignet. Eine Beschreibung finden Sie im Handbuch.

**i** The profile “power circuits” is suitable for most of the IT systems. For a description of the profiles refer to the manual.

## Der Alarm und seine Wirkung

### Ursachen einer Alarrrmeldung

- Gemessener Isolationswiderstand unterschreitet Ansprechwerte „Alarm 1“ bzw. „Alarm 2“. LED ALARM 1 bzw. ALARM 2 leuchtet.
- Anschlussfehler Netz bzw. Erde. LEDs ALARM 1 und ALARM 2 blinken im Gleichtakt.
- Gerätfehler. LED SERVICE leuchtet.

### Ablauf einer Alarrrmeldung

- Display zeigt Fehler und ggf. Messwert an.
- Bei „ALARM 1“ bzw. „ALARM 2“ leuchten die zugehörigen LEDs.
- Alarmton ertönt intervallweise, wenn zugeordnet.
- Zugeordnete Alarmrelais schalten.
- Auf BMS-Bus wird eine Alarrrmeldung gesendet.

### Alarrrmeldungen zurücksetzen (Reset)

Voraussetzung: Ursache für Alarrrmeldung besteht nicht mehr. Isolationswiderstand muss mindestens 25 % über dem Ansprechwert liegen.

Wählen Sie: „RESET“ „>“ „OK“.

## Technische Daten

### Isolationskoordination (IEC 60664-1/IEC 60664-3)

Bemessungs-Stoßspannung .....	10 kV
Bemessungs-Stoßspannung [isoHV1685D].....	16,67 kV
Bemessungs-Isolationsspannung .....	1500 V
Bemessungs-Isolationsspannung [isoHV1685D].....	3000 V
Überspannungskategorie (OVC).....	III
Spannungsprüfung, Stückprüfung (IEC 61010-1) .....	2,2 kV

### Versorgungsspannung

Versorgungsspannungsbereich $U_S$ .....	DC 18...30 V
---	--------------

### Überwachtes IT System

Toleranz von $U_n$ .....	AC +10 % / DC +5%
Frequenzbereich von $U_n$ .....	DC, 1...460 Hz

### Messkreis

Messspannung $U_m$ (Spitzenwert) .....	±50 V
Innenwiderstand DC $R_i$ .....	≥ 70 kΩ
Innenwiderstand DC $R_i$ [isoHV1685D](zweipolig) .....	≥ 210 kΩ
Innenwiderstand DC $R_i$ [isoHV1685D](einpolig).....	≥ 420 kΩ
Innenwiderstand DC $R_i$ [isoLR1685DP].....	≥ 15 kΩ
Zul. Fremdgleichspannung $U_{fg}$ [iso1685DP] .....	≤ DC 1600 V

## The Alarm and its effect

### Cause of the alarm

- The measured insulation resistance is below the response value “Alarm 1” or “Alarm 2”. LED ALARM 1 and/or ALARM 2 flashes.
- Connection fault system or earth. LEDs ALARM1 and ALARM2 blink simultaneously.
- Device error. LED SERVICE flashes.

### Sequence of events during an alarm

- The display indicates a fault and, as the case may be, a measured value.
- In the case of “ALARM 1” or “ALARM 2” the associated LEDs flash.
- An alarm sounds at intervals, if previously assigned.
- Assigned alarm relays switch.
- An alarm message is sent on the BMS bus.

### Reset alarm messages (Reset)

Requirement: The cause of the alarm is no longer present. The insulation resistance must be at least 25 % higher than the response value.

Select: “RESET” „>“ „OK“.

## Technical data

### Insulation coordination (IEC 60664-1/IEC 60664-3)

Rated impulse voltage .....	10 kV
Rated impulse voltage [isoHV1685D].....	16,67 kV
Rated insulation voltage .....	1500 V
Rated insulation voltage [isoHV1685D].....	3000 V
Oervoltage category (OVC).....	III
Voltage test, routine test (IEC 61010-1).....	2,2 kV

### Supply voltage

Supply voltage range $U_S$ .....	DC 18...30 V
----------------------------------	--------------

### IT System being monitored

Tolerance of $U_n$ .....	AC +10 % / DC +5%
Frequency range of $U_n$ .....	DC, 1...460 Hz

### Measuring circuit

Measuring voltage $U_m$ (peak) .....	±50 V
Internal resistance DC $R_i$ .....	≥ 70 kΩ
Internal resistance DC $R_i$ [isoHV1685D](two-pole) .....	≥ 210 kΩ
Internal resistance DC $R_i$ [isoHV1685D](single-pole).....	≥ 420 kΩ
Internal resistance DC $R_i$ [isoLR1685DP].....	≥ 15 kΩ
Permissible extr. DC voltage $U_{fg}$ [iso1685DP] .....	≤ DC 1600 V

Zul. Fremdgleichspannung $U_{fg}$ [isoHV1685D].....	$\leq$ DC 3150 V	Permissible extr. DC voltage $U_{fg}$ [isoHV1685D].....	$\leq$ DC 3150 V
Zul. Fremdgleichspannung $U_{fg}$ [isoLR1685DP].....	$\leq$ DC 720 V	Permissible extr. DC voltage $U_{fg}$ [isoLR1685DP].....	$\leq$ DC 720 V
Zulässige Netzableitkapazität $C_e$ .....	.....profil- und geräteabhängig, 0...2000 $\mu$ F	Permissible system leakage capacitance $C_e$ .....	.....profile and device dependent, 0...2000 $\mu$ F
<b>Schnittstellen</b>			
Schnittstelle/Protokoll .....	RS-485/BMS/Modbus RTU	Interfaces	
<b>Messkreis für Isolationsfehlersuche [isoxx1685DP]</b>			
Prüfstrom $I_c$ DC.....	$\leq$ 50 mA	Locating current $I_c$ DC.....	$\leq$ 50 mA
Prüftakt/Pause.....	2 s/4 s	Test cycle/Pause.....	2 s/4 s
<b>Schaltglieder</b>			
Schaltglieder 3 Wechsler:		<b>Switching elements</b>	
K1 .....	(Isolationsfehler, Alarm 1)	Switching elements 3 changeover contacts:	
K2 .....	(Isolationsfehler, Alarm 2)	K1 .....	.....(insulation fault, Alarm 1)
K3 .....	(Gerätefehler)	K2 .....	.....(insulation fault, Alarm 2)
K3 .....		K3 .....	.....(device error)
<b>Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1</b>			
Bemessungsisolationsspannung .....	250 V	Contact data acc. to IEC 60947-5-1	
Minimale Kontaktbelastbarkeit .....	1 mA bei AC/DC $\geq$ 10 V	Rated insulation voltage .....	250 V
<b>Sonstiges</b>			
EMV .....	IEC 61326-2-4	Minimum contact rating .....	1 mA at AC/DC $\geq$ 10 V
Schutzzart Einbauten (DIN EN 60529) .....	IP30	Other	
Schutzzart Klemmen (DIN EN 60529) .....	IP30	EMC.....	IEC 61326-2-4

## EU-Konformitätserklärung

Link zum vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung ist über den QR-Code verfügbar:



## EU Declaration of Conformity

The full text of the EU Declaration of Conformity is available via the QR Code:

## UKCA-Konformitätserklärung

Der vollständige Text der UKCA-Konformitätserklärung ist über den QR-Code verfügbar:



## UKCA Declaration of Conformity

The full text of the UK declaration of conformity is available via the QR Code:



**Bender GmbH & Co. KG**

Londorfer Straße 65  
35305 Grünberg  
Germany

Tel.: +49 6401 807-0  
info@bender.de  
www.bender.de

Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck und Vervielfältigung nur mit  
Genehmigung des Herausgebers.

All rights reserved.  
Reprinting and duplicating only with  
permission of the publisher.



© Bender GmbH & Co. KG, Germany  
Subject to change! The specified  
standards take into account the edition  
valid until 02/2024 unless otherwise  
indicated.